PO 61

NON-CONFORMITÉS DE MISE EN SERVICE DE CONTENEURS NEUFS : RECHERCHE DE CAUSES



A. GOROSTIS, J. BOUHELIER, S. LOIZEAU, D. ZANIFE, V. BOUIX, V. JACOB-CORAZZA

INTRODUCTION

NON CONFORMITÉS DES CONTENEURS EN
ALUMINIUM NEUFS SUITE À LEUR PREMIÈRE PRISE
EN CHARGE EN STÉRILISATION SELON LES
RECOMMANDATIONS DI FOURNISSEUR



- RECHERCHER LES CAUSES
- RÉALISER DES ESSAIS
- RÉAJUSTER LE MODE OPÉRATOIRE DE MISE EN SERVICE





MATERIELS & METHODES

PRÉALABLEMENT : CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES EAUX EN STÉRILISATION

4 SUR-COUVERCLES DE CONTENEURS NEUFS
MIS À DISPOSITION PAR LE FOURNISSEUR



ESSAIS COMPARATIFS


LINGETTE DESINFECTANTE

LAVEUR-DESINFECTEUR

- LAVAGE 55°C 7MIN EAU ADOUCIE + PRODUIT DÉTERGENT PH BASIQUE [9,5-11,
- THERMODÉSINFECTION 90°C 3MIN
 ANIOSYME DLM MAXI® 0.:
- RINÇAGE EAU OSMOSÉE ZOMI

AUTOCLAVE - CYCLE PRION

PLATEAU DE STÉRILISATION - 134°
 Z BAR RELATIFS - 18MIN

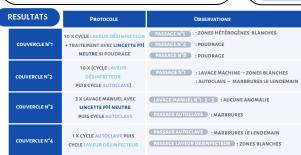

DISCUSSION & CONCLUSION

AUCUN ESSAI DE MISE EN SERVICE CONCLUANT

LINGETTE PH NEUTRE EFFICACE

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS DE POUDRE MAIS N'EMPÊCHE PAS LEUR RÉAPPARITION LORS DES CYCLES DE LAVEUR-DÉSINFECTEUR ULTÉRIEUR

Aucune solution testée n'a permis d'éviter l'apparition ou d'atténuer des marbrures

QUESTIONNEMENT SUR LEUR INCIDENCE AU LONG TERME? RISQUE DE NON-CONFORMITÉS?

- NÉCESSITÉ D'EXPLORER D'AUTRES FACTEURS :
 - NATURE DU DÉTERGENT
 - QUALITÉ DE L'ALUMINIUM
 MODALITÉ D'ANODISATION

ENTRE TEMPS, MODIFICATION DE LA NOTICE DU
FOURNISSEUR :
UTILISATION D'UN DÉTERGENT PH NEUTRE [6.5 - 8.5